



## **VW Golf IV, Bora wszystkie modele z seryjnymi reflektorami ksenonowymi**

### **Reflektory świecą za nisko**

Jeśli w pojazdach tych reflektory świecą za nisko, a regulacja wysokości wiązki światła nie działa, to możliwą przyczyną usterki jest błąd oprogramowania w module sterującym wiązką światła. Aby usunąć usterkę, należy sprawdzić wersję oprogramowania odpowiednim urządzeniem diagnostycznym. Jeśli zamontowany jest moduł sterujący z wersją oprogramowania V03, należy go wymienić na moduł z wersją programu V05 albo V06.

Po wymianie modułu sterującego trzeba na nowo zadać mu dane dotyczące położenia zerowego reflektorów, aby regulacja wiązki mogła odbywać się w prawidłowym zakresie. Proszę przy tym uwzględnić, że przy pomocy urządzenia diagnostycznego moduł sterujący należy przestawić w tryb konfiguracji, Parametry ustawienia zerowego zostają zapamiętane przez moduł sterujący.