



VW Golf, Bora, Passat, model z roku 1999 z instalacją alarmową i kontrolą oświetlenia wnętrza

Żarzące się światła oświetlenia wnętrza

Jeśli w pojazdach tych, po zamknięciu, w krótkim czasie (ok. 30 sekund) otworzy się bagażnik, światła oświetlenia wnętrza mogą zacząć się żarzyć. Przyczyną tej usterki są prądy zwrotne. Po około 70 minutach oświetlenie wnętrza wyłącza się samoczynnie. W celu usunięcia tej usterki trzeba wbudować do przedniej lampy oświetlenia wnętrza przewód (adapter) z diodą, zapobiegającą przed przepływem prądów zwrotnych. W tym celu należy postępować następująco:

- Wymontować przednią lampę oświetlenia wnętrza.
- Odłączyć wtyczkę lampy i włożyć adapter między lampę a wtyczkę.
- Zamontować lampę i sprawdzić działanie oświetlenia.