

KRÓTKIE INFORMACJE



Honda

CR-V

Rok produkcji: 07.11.2001–17.09.2004

Silnik: 2,0 I (K20A4)

Awaria świateł mijania.

W powyższych samochodach może dojść do awarii świateł mijania.

Przyczyną może być wadliwe połączenie pomiędzy przełącznikiem świateł a wtyczką.

Wskutek tarcia może dojść do starcia powłoki styków pomiędzy przełącznikiem świateł a wtyczką, co powoduje wyższą oporność. W ekstremalnym przypadku silne nagrzanie może spowodować stopienie wtyczki i awarię świateł mijania.

Producent podjął już działania w celu wyeliminowania tego problemu. W serwisie 16-pinowa wtyczka zespolonego przełącznika świateł jest kontrolowana i w razie potrzeby wymieniana.