



Mercedes, typ 203

Samoczynnie włącza się oświetlenie zewnętrzne lub światło hamowania.

W wyniku wnikania wody do skrzynki modułów (patrz rysunek, komora silnika po lewej stronie) może dochodzić do zakłóceń w module do pobierania sygnałów i sterowania (SAM, N10/1). Objawem zakłóceń jest samoczynne włączanie się oświetlenia zewnętrznego lub świateł hamowania. Aby temu zaradzić, należy postępować następująco:

- Zdjąć pokrywę skrzynki modułów i usunąć pozostałości wody.
- Odłączyć wiązki kabli od skrzynki modułów.
- Usunąć ewentualne resztki wody i wysuszyć skrzynkę modułów, przewody i urządzenia sterujące.
- Owinąć wiązki kabli na długości ok. 10 cm taśmą izolacyjną i wprowadzić je ponownie w tulejki gumowe.
- Umocować wiązki kabli opaskami.
- Założyć pokrywę skrzynki modułów.

