



Mercedes **typ: 220 i 215, rok produkcji: 2000-2001,** **z reflektorami ksenonowymi lub** **bi-ksenonowymi**

Komunikat błędu na wyświetlaczu **wielofunkcyjnym – „Sprawdzić lewe /** **prawe światło mijania “**

W niektórych z powyższych pojazdów może dochodzić do pojawiania się komunikatu „Sprawdzić lewe światło mijania”, ew. „Sprawdzić prawe światło mijania”) na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, mimo że światła mijania są sprawne. Zdarza się tak w samochodach wyprodukowanych od 01.06.2000.

Jeśli w module sterującym (SAM) został zapisany błąd B1630 a światła mijania są sprawne, należy sprawdzić numer części i wersję oprogramowania modułu sterującego.

Oprogramowanie dla lewego modułu SAM (prawe światło mijania) o numerze części A0295450432 i wersji programu SW20/01 jest poprawne. Jeśli zamontowany jest inny moduł sterujący wzgl. moduł ze starszą wersją programu, konieczna jest ich wymiana.