



Mercedes Benz C-klasa (W 203)

Awaria świateł postojowych

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się powyższą usterkę, możliwą przyczyną są uszkodzone żarówki. Klient reklamuje dodatkowo, że żarówki ulegają zbyt często uszkodzeniu. Związane jest to z tym, że napięcie znamionowe żarówek wynosi jedynie 13,2 wolt i są przewidziane jedynie do tego zakresu napięcia. Napięcie instalacji elektrycznej tego pojazdu zawiera się jednakże pomiędzy 13,4 a 14,8 wolt. Znacznie to skraca żywotność żarówek. Dlatego też producent dodaje dodatkowy przewód oporowy, który redukuje napięcie o 1 wolt. Montowany jest on pomiędzy wtyczką światła tylnych a wspornikiem żarówki. Przewód jest identyczny dla obydwu stron. Od roku produkcji 12/2002 przewody te montowane są seryjnie.

Krótkie informacje