



Mercedes Benz
C-klasa (W203, W215)
WDB203.### #A, od 254312
WDB203.### #F, od 191414
ADB203.### #R, od 042818
WDB215.### #A, od 022581

**Zawilgocone reflektory
przeciwmgielne**

Jeśli reklamowana jest powyższa usterka, możliwą przyczyną jest niewystarczające wentylowanie reflektora. Pierwsza generacja reflektorów była wyposażona tylko w jeden otwór wentylacyjny. Podczas dłuższych jazd w deszczu lub przy dużej wilgotności powietrza (chłodne pory roku) wytwarza się w reflektorach niezwykle intensywnie silne obroszenie. Ujawnia się ono jako nalot na wewnętrznej stronie szybki zewnętrznej. W normalnych warunkach obroszenie to znika po włączeniu reflektorów pojawiając się po pewnym czasie ponownie. Jeśli jednak obroszenie jest tak duże, że tworzą się krople oraz w dole reflektora zbiera się skondensowana woda, w takim przypadku należy przyjąć, że reflektor jest niewystarczająco wentylowany. W związku z tym należy zamontować zmodyfikowany reflektor z dwoma otworami wentylacyjnymi.