



Mercedes Benz, klasa E (W210)

Złe (nieefektywne) oczyszczanie reflektorów

Wyżej wymieniona usterka może mieć kilka przyczyn:

- Nie działa pompa wirnikowa.
- Nieszczelny wąż.
- Zapchany albo uszkodzony zawór.
- Zapchana dysza.
- Uszkodzone ramię teleskopowe.



W celu usunięcia niesprawności należy postępować następująco :

- Włączyć funkcje mycia reflektorów. Jeśli pompa nie pracuje (wyraźnie słyszalny dźwięk), trzeba sprawdzić zasilanie, włącznie z bezpiecznikiem. W razie potrzeby wymienić bezpiecznik.
- Jeśli zasilanie jest w porządku, sprawdzić pompę, ewentualnie wymienić.
- Sprawdzić ułożenie węży, ewentualnie zmienić, tak aby zagwarantowany był właściwy przepływ płynu. Uszczelnić ewentualne nieszczelności, wzgl. naprawić wąż.
- Sprawdzić, czy zawory w węzłach nie są zanieczyszczone. Usunąć ciała obce poprzez przepłukanie systemu.
- Sprawdzić, czy nie są zanieczyszczone dysze na końcach ramion teleskopowych. Usunąć ciała obce poprzez przepłukanie systemu.
- Sprawdzić działanie ramion teleskopowych, ewentualnie naprawić albo wymienić.
- Po naprawie tak ustawić dysze, aby osiągnąć optymalne oczyszczanie reflektorów.