



## Mercedes Benz Vito

### Migoczące światła oświetlenia wnętrza pojazdu.

Przyczyną pojawienia się opisanej wyżej usterki może być przypadkowe stykanie się śruby mocującej listwę dachową albo śruby zaślepiającej ramy dachu z stykiem zasilania tylnej lampy oświetlenia wnętrza pojazdu.

W celu usunięcia problemu należy postępować następująco:

- Wymontować tylną lewą i prawą lampę (między słupkiem C i D).

#### W przypadku pojazdów z relingiem dachowym:

- Wykręcić śruby zaślepiające znajdujące się nad wymienionymi tylnymi lampami, i skrócić je o 5 mm.

#### W przypadku pojazdów z listwą dachową (szyna C):

- Wykręcić śruby mocujące znajdujące się nad wymienionymi tylnymi lampami, i skrócić je o 5 mm.
- Następnie wkręcić śruby ponownie i zamontować lampy.