



Opel Astra G, wszystkie modele wyprodukowane po 1999 roku

Hałas z obszaru lampki oświetlenia wnętrza.

Jeśli w tych pojazdach użytkownicy skarżą się na hałasy słyszalne z obszaru lampki do oświetlenia wnętrza, to prawdopodobną ich przyczyną może być sama lampka. W wyniku zbyt dużego luzu między otworem na lampkę, a zaczepami mocującymi lampkę następuje uderzanie jej o obrzeże otworu. W celu zlikwidowania tego stukania należy:

- Wymontować lampkę oświetlenia wnętrza.
- Odciąć odcinek ok. 3 mm z węża do płynu do spryskiwania szyb.
- Nasunąć ten kawałek węża na zaczep mocujący lampki.
- Zamontować ponownie lampkę i sprawdzić, czy jest mocno osadzona.

