



Opel Vectra-C **Rok produkcji od 2003 do 2005** **Wszystkie pojazdy z AFL (Adaptive** **Forward Lighting – układ dynamicznej** **regulacji zasięgu świecenia** **reflektorów na zakrętach)**

Kontrolka oświetlenia świeci się.

Jeśli reklamuje się powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest wadliwy moduł mocy. Poza tym mogły być jeszcze wprowadzone do pamięci kody usterek B1461 i B1462. Usterki te występują przede wszystkim na skutek jazdy po złyh drogach. Dlatego też klient powinien być przepytany na tę okoliczność. Usterka może być względnie łatwo odtworzona do celów diagnostycznych. Najpierw wykasować pamięć usterek i następnie przejechać się pojazdem po złej drodze. W zależności od właściwości jezdni po krótkim czasie zostanie wykazana usterka. Jeśli do tego dojdzie należy wymienić moduł mocy reflektora. Ponieważ moduł montowany jest pod reflektorem (patrz ilustr.) przy naprawie należy zdemontować reflektor.

Od numeru podwozia.: W0L0ZCF6851100331 zastosowano nowy moduł

