



Opel Vectra B

Świeci się lampka kontrolna ABS, zapis kodu błędu w urządzeniu sterującym.

Jeśli w pojazdach tych świeci się stale lampka kontrolna ABS, a w urządzeniu sterującym ABS zapisywany jest kod błędu 37 (obwód światła hamowania), to możliwymi przyczynami tej usterki jest zwiększony opór wewnętrzny połączenia z masą dla świateł hamowania albo utlenione oprawki żarówek światła hamowania.

W celu usunięcia błędu należy sprawdzić oprawki żarówek i zmierzyć spadek napięcia w przewodzie masowym od żarówek światła hamowania do punktu połączenia z masą na nadwoziu, przy włączonym świetle hamowania. Utlenione oprawki żarówek trzeba wymienić, a złe połączenie z masą naprawić. Następnie należy skasować kod błędu w urządzeniu sterującym ABS.