



## **Peugeot**

### **307**

**Data produkcji: do 13.05.2005**

**Modele 3- i 5-drzwiowe bez asystenta parkowania**

### **Awaria świateł postojowych/świateł cofania i lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej z lewej (Przepalony bezpiecznik)**

W wymienionych pojazdach może dojść do uszkodzenia wiązki kablowej w obszarze między zderzakiem a uchwytem zderzaka. Ponadto może być przepalony bezpiecznik F22 w skrzynce bezpiecznikowej /tablicy przekaźnikowej na desce rozdzielczej.

Może to spowodować awarię świateł postojowych, cofania oraz lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Przyczyną może być nadmierna długość zestawu kabli prawej lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej.

W takim przypadku postępować w następujący sposób:

- Rozłożyć kable lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej
- Naprawić uszkodzone kable.
- Zwinąć kable prawej lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej, tak aby wyrównać ich długość z długością kabli lewej lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
- Oba kable owinać taśmą izolacyjną.