



Renault Clio 2, 1,5D dCi Silnik: K9K 704 Rok produkcji: 2001 - 2006

Światła mijania nie działają Nieprawidłowy styk przekaźnika

Jeżeli w wymienionych modelach pojazdów dojdzie do awarii światel mijania, może to mieć związek z nieprawidłowym ustawieniem przekaźnika światel mijania w gnieździe wtykowym. Ponieważ przekaźnik jest zamontowany w przestrzeni na nogi pasażera pod schowkiem na rękawiczki, przyczyną problemu może być kontakt z nogami pasażera. W takim przypadku sprawdzić ustawienie, mocowanie i gniazdo wtykowe przekaźnika.

W razie potrzeby naprawić. Zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie przekaźnika w okolicy gniazda wtykowego opaską kablową.