



Volvo **V70, do numeru nadwozia 549452** **S70, do numeru nadwozia 571822**

Wilgoć w przednich kierunkowskazach.

W pojazdach tych zdarza się, że przy dużej wilgotności powietrza lub opadach deszczu wilgoć wnika do przednich kierunkowskazów. Usunięcie tej usterki nie wymaga ich wymiany. Skutecznym środkiem zaradczym może być wykonanie otworu odpowietrzającego.

W tym celu należy postępować następująco:

- Wymontować kierunkowskazy - aby je wyjąć trzeba nacisnąć w dół obejmę kierunkowskazu.
- Wyjąć oprawkę żarówki.
- W dolnej, tylnej części lampy (patrz rysunek) wykonać kilka otworów wiertłem 3 mm na długości 8 mm, tak aby powstał jeden większy otwór podłużny.
- **Uwaga:** Należy zachować ostrożność przy wierceniu, aby nie uszkodzić szkła kierunkowskazu!
- Zamontować kierunkowskazy ponownie i sprawdzić ich działanie.

