



Volvo

C 70 VIN J do nr 009078

S 70 VIN 1 do nr 571319

S 70 VIN 2 do nr 571822

V 70 VIN 2 do nr 549452

Wilgoć w kierunkowskazach

W przypadku zgłaszania powyższej usterki, jej przyczyną może być brak otworów odpowietrzających w lampach kierunkowskazów. W celu usunięcia awarii należy postępować następująco:

- Wymontować przednie kierunkowskazy.
- Wiertłem 3 mm ostrożnie wywiercić kilka otworów w miejscu i ułożeniu wskazanym na rysunku. Należy uważać, aby nie uszkodzić szkła lampy.
- Usunąć pozostałości między otworami, tak aby powstał podłużny otwór o długości 8 mm.
- Przy pomocy małego pilnika wyrównać otwór i usunąć zadziory.
- Przedmuchać lampę sprężonym powietrzem.
- Zamontować kierunkowskazy i sprawdzić działanie.

