




## **Volvo** **S70 / V70 / C70**

### **Wibracje reflektorów**

W przypadku ww. pojazdów reflektory mogą wibrować wskutek wstrząsów wywołanych nierównościami nawierzchni i dużymi szybkościami.

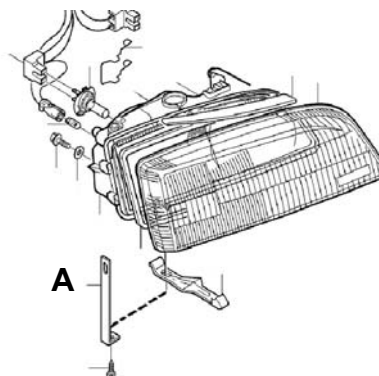

Możliwe typy i numery fabryczne, których dotyczy usterka:

S70 o kodzie fabrycznym 1 (11 cyfra numeru podwozia)  
od numeru fabr. 409466 (12 do 17 cyfry numeru podwozia)

S70 o kodzie fabrycznym 2 (11 cyfra numeru podwozia)  
od numeru produkcyjnego 408556 (12 do 17 cyfry numeru podwozia)

S70 o kodzie fabrycznym 3 (11 cyfra numeru podwozia)  
od numeru fabrycznego 422325 (12 do 17 cyfry numeru podwozia)

V70 o kodzie fabrycznym 2 (11 cyfra numeru podwozia)  
od numeru fabrycznego 342001 (12 do 17 cyfry numeru podwozia)

V70 o kodzie fabrycznym 3 (11 cyfra numeru podwozia)  
od numeru fabrycznego 356958 (12 do 17 cyfry numeru podwozia)

C70 o kodzie fabrycznym J (11 cyfra numeru podwozia)  
od numeru fabrycznego 000339 (12 do 17 cyfry numeru podwozia)

Aby zaradzić problemowi, należy zamontować dla każdego reflektora dodatkowy uchwyt (rysunek, poz. A), dostępny w autoryzowanym salonie.