



Boletim Informativo

Alfa Romeo 159 (tipo 939) Limousine: VIN 7003555-7053255 Station Wagon: VIN 7003555-7062287

A luz de controlo ESP acende Código de erro C1131

Sensor de pressão do líquido dos travões

Se o código de erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de controlo do ESP, o problema pode dever-se a uma falha no sensor de pressão do líquido dos travões. Uma avaria na plausibilidade do sinal, na avaliação da pressão, origina um registo de avaria no módulo de comando.

Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no sensor, deve-se verificar primeiro a alimentação elétrica e a periferia do sistema ESP. Se todos os resultados de controlo corresponderem aos valores nominais, deve-se substituir o sensor da pressão.

Aviso de reparação

O sensor da pressão do líquido dos travões está montado dentro da unidade hidráulica e não pode ser substituído individualmente. Deste modo, em caso de danos deve-se substituir toda a unidade hidráulica ABS/ESP.