



Boletim Informativo

BMW 7 Série E 65/66 Todos os modelos Ano de construção 2001 - 2008

O sistema de travagem dos eixos dianteiro e traseiro chia durante travagens ligeiras

Se se verificar a existência do erro acima mencionado, isso poderá estar relacionado com a indicação de desgaste dos calços de travões. Durante uma travagem ligeira, o contacto de advertência pode roçar no disco de travão causando, deste modo, um ruído desagradável. Neste caso, os contactos de advertência devem ser verificados e, eventualmente, substituídos por versões que já tenham sido modificadas.

Referência OE: Contacto de advertência dianteiro 34356778037

Contacto de advertência traseiro 34356778038

Referências de peças sobressalentes Hella Pagid

Contacto de advertência do calço de travão, eixo dianteiro: 8DK 355 250-201

Contacto de advertência do calço de travão, eixo traseiro: 8DK 355 250-531

Aviso de reparação

Neste caso, recomenda-se que os discos de travão e calços de travão sejam verificados quanto a desgaste e, se necessário, substituídos.