



# Boletim Informativo

---

## Citroen

## C4

# Todos os modelos até ao ano de construção 10/2006

### **Cabos do travão de mão encravados Ruídos de fricção no eixo traseiro**

Se for detetado o erro supracitado, uma possível causa pode ser um cabo do travão de mão encravado ou com mau funcionamento.

Devido a corrosão ou a danos internos é causado o encravamento do cabo do travão de mão. A alavanca na pinça do travão não retorna para a posição de fim de curso, o que resulta numa baixa pressão de encosto do calço do travão no disco do travão. A fricção produzida durante a condução produz ruídos indesejados e desgasta simultaneamente o calço e o disco do travão.

Este erro ocorre com maior frequência com temperaturas ambiente baixas.

### **Aviso de reparação**

Não é possível reparar os componentes danificados. Nestes casos, deve-se proceder à substituição dos dois cabos do travão de mão. Se os calços ou os discos dos travões tiverem sido danificados, deve-se proceder igualmente à substituição dos mesmos.