



Boletim Informativo

FIAT Nuova Punto Código do motor: 199 A3.000 Ano de fabrico 2005-2010

A luz de aviso do ABS acende esporadicamente

Código de erro P0504

Nos veículos supracitados pode ocorrer que a luz de aviso do sistema de ABS acenda esporadicamente.

Simultaneamente é registado o código de erro P0504 na memória de erros do módulo de comando do motor.

Em alguns casos pode acender adicionalmente a luz de avaria do assistente de arranque em subida.

Causa

O erro pode dever-se a uma fixação incorreta dos contactos do conector do interruptor do pedal do travão.

Solução

Neste caso deve-se controlar o conector e o cabo no interruptor do pedal do travão e eventualmente reparar.

De seguida deve-se apagar a memória de erros e realizar uma prova de estrada