



Boletim Informativo

Ford

Modelo: B-Max 1,6 8V TDI

Ano de construção: a partir de 2012

Todos os modelos com ABS/ESP

A luz de aviso ABS brilha

Código de erro: C1288

Interruptor de pressão - Falha no circuito da corrente

Se o erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma falha no sensor de pressão de travagem. Um erro na interpretação do sinal origina um registo de erro no módulo de comando.

Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no sensor, deve-se verificar primeiro a alimentação elétrica e a periferia do sistema ABS.

Se todos os valores de medição corresponderem aos valores nominais, deve-se proceder à substituição do sensor de pressão.

Aviso de reparação

O sensor de pressão está integrado na unidade hidráulica ABS.

Em caso de danos é necessário substituir a completa unidade hidráulica ABS.