



Boletim Informativo

Ford Focus

Modelo: C-Max 1,6 16V TDCI

Ano de construção: a partir de 2006

Todos os modelos com ABS/ESP

A luz de aviso ABS brilha

Código de erro: C1288

Sensor de pressão

Falha no circuito da corrente

Se o erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma falha no sensor de pressão de travagem. O sensor de pressão deteta a pressão de travagem no sistema hidráulico e transmite o valor para o módulo de comando. Um erro na interpretação do sinal origina um registo de erro no módulo de comando. Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no sensor, deve-se verificar primeiro a alimentação elétrica e a periferia do sistema ABS. Se todos os valores de medição corresponderem aos valores nominais, deve-se proceder à substituição do sensor de pressão.

Aviso de reparação

O sensor de pressão está integrado na unidade hidráulica ABS e não pode ser substituído separadamente.

Em caso de avaria do sensor, é necessário substituir a unidade completa.