



# Boletim Informativo

## Lancia Ypsilon (843) VIN: 3002025 - 3082107 Todos os modelos com Programa Eletrónico de Estabilidade (ESP)

### Código de erro C 1131

#### A luz avisadora ESP acende

Se se verificar o código de erro acima mencionado, juntamente com uma luz de controlo ESP acesa, isto poderá ser causado pelo sensor da pressão do líquido dos travões. Uma avaria na plausibilidade do sinal, na avaliação da pressão, origina um registo de avaria no módulo de comando.

Uma vez que não é possível executar uma medição no sensor, verificar primeiro a alimentação de tensão e a periferia do sistema ESP. Se todos os resultados de inspeção corresponderem aos valores nominais, substituir o sensor da pressão.

### Aviso

O sensor da pressão do líquido dos travões está montado dentro da unidade hidráulica (A) e não pode ser substituído individualmente.

Deste modo, em caso de danos deve-se substituir toda a unidade hidráulica.

