



Boletim Informativo

Lancia Ypsilon (843) Código do motor: Todos os modelos Ano de construção: 2003 - 2011

Vibrações e ruídos no eixo dianteiro

Se for reclamado o erro supracitado, este pode estar relacionado com os calços dos travões do eixo dianteiro. Estas vibrações ou ruídos surgem sobretudo em estradas de pavimento irregular.

Aqui pode acontecer que os calços dos travões instalados de fábrica colidam com as pinças. Se o ruído desaparecer ao premir o pedal do travão, deve-se inspecionar os calços dos travões e substituí-los se necessário.

Aviso

O fabricante automóvel dispõe de novos calços de travões que solucionam este problema de ruído.

Código do motor: 169 A4000 e 188 A4000

Referência OE: 71741261

Código do motor: 350 A1000 e 843 A1000

Referência OE: 71741260