



Boletim Informativo

Lancia Ypsilon (843) Todos os modelos até ao VIN 3027759 Ano de construção: 2003 - 2011

Vibrações e ruídos no eixo traseiro

Se se verificar a existência do erro acima mencionado, isso poderá estar relacionado com os cabos-guia do travão de mão. Estas vibrações ou ruídos surgem sobretudo em estradas de pavimento irregular.

Neste caso, pode acontecer que o cabo dentro do grampo de retenção apresente uma folga demasiado grande, pelo que, em movimentações fortes do sistema de suspensão, vibre.

Neste caso, soltar o cabo do grampo de retenção, ajustar a folga da tolerância com uma tira de feltro e, de seguida, voltar a apertar.

Além disso, recomenda-se que o grampo de retenção seja fixado com um conector de cabos.

Peças danificadas devem ser substituídas no âmbito dos trabalhos.

