



Boletim Informativo

Mercedes Benz Classe A, tipo: W 168 Ano de fabrico: 1997 até 2004 Todos os modelos

Desgaste irregular ou elevado das pastilhas do travão de disco. Sobrecarga térmica

Travões encravados, desgaste irregular ou elevado das pastilhas dos travões são reclamações frequentes nos sistemas dos travões com chapas guia Nirosta. Uma causa para tal é sujidade e corrosão que se acumula por baixo das chapas (Figura). Em consequência as chapas guia são deformadas para cima e encravam as pastilhas dos travões.

O encravamento das pastilhas dos travões causa sobrecargas térmicas com os travões acionados e não acionados.



Aviso de montagem

No âmbito da manutenção do travão é necessário remover toda a sujidade e corrosão nas superfícies de encosto das pinças e aplicar um produto de proteção contra corrosão. As chapas de guia em Nirosta também devem ser lubrificadas.

Recomendamos o lubrificante permanente sem componentes metálicos HELLA PAGID. (8DX 355 370-011)

Este aviso de montagem é adicionalmente válido para as seguintes pastilhas dos travões.

- 8DB 355 018-281 / T5101
- 8DB 355 018-311 / T5110
- 8DB 355 018-881 / T5168