



Boletim Informativo

Mercedes Benz Classe E (W211) Ano de fabrico 2002-2005 Todos os modelos com sistema de travão eletro-hidráulico (SBC)

**Luz de aviso ABS ativada
Códigos de erro no módulo de comando:
C0249F "Tempo de ativação muito
longo"
C2258 "Duração da travagem ABS"**

Se nos veículos supracitados estiverem registados estes códigos de erro no módulo de comando ABS, isto pode dever-se ao facto de ter sido atingido o fim da vida útil do módulo de comando ABS e da unidade hidráulica. Para assegurar o bom funcionamento do sistema, o fabricante do sistema definiu um período de funcionamento máximo para os componentes do módulo de comando. O módulo de comando regista o tempo de funcionamento da bomba e o número das travagens efetuadas. Assim que for atingido um número específico de travagens, é necessário substituir a unidade hidráulica.



Procedimento

Estes códigos de erro não têm que culminar obrigatoriamente na substituição da unidade hidráulica SBC (figura).

Para poder excluir outras causas, deve-se controlar primeiro a periferia do sistema do travão. Apenas quando não forem diagnosticados quaisquer erros elétricos e mecânicos, deve-se proceder à substituição da unidade hidráulica ABS.



Boletim Informativo
