



Boletim Informativo

Opel Astra J Ano de construção 2010 -2011 Todos os modelos

A luz do travão pisca A luz de controlo do travão de estacionamento elétrico acende Código de erro C0277

Se se verificar a existência do erro acima mencionado, em simultâneo com o código de erro C0277, isso poderá estar relacionado com um sensor de posição do pedal de travão com defeito. Poderão surgir problemas na calibração do sensor. Neste caso, deve-se verificar o sensor e, eventualmente, substituí-lo.

Aviso

O fabricante do veículo já começou a utilizar sensores corrigidos a partir dos seguintes números de chassis:
W0LPD6ED6B8013601 Fábrica: Ellesmere Port
W0LPE6EF2BG024146 Fábrica: Gleiwitz
XUFPE6DC3B3000882 Fábrica: St. Petersburg