



# Boletim Informativo

---

## Opel Astra-J Ano de fabrico 2010-2011 Todos os modelos

### A luz de controlo do travão de estacionamento elétrico acende e a luz de stop cintila Código de erro C0277 "Circuito elétrico sensor do pedal do travão"

Se surgir o erro supracitado e se estiver registado o código de erro C0277 no Body Control Modul (BCM), a causa do erro pode dever-se a uma falha de funcionamento do sensor da posição do pedal do travão.

Neste caso deve ser controlada a posição de montagem e a calibração do sensor do pedal.

Após uma desmontagem/montagem ou substituição do sensor de posição do pedal do travão, é necessária a calibração no BCM, com um aparelho de diagnóstico adequado. Este processo é necessário para definir a posição zero do sensor.

### Processo de calibração

- Acionar o travão de mão
- Ajustar a caixa automática em "P" (se existente)
- Conectar o aparelho de diagnóstico, p. ex., Mega Macs 66
- Ler e apagar os códigos de erro.
- Selecionar a função da posição base "Programar posição do pedal do travão"
- Realizar calibração

### Aviso

O sensor da posição do pedal do travão deve ser substituído, se o erro persistir após a calibração.

O fabricante automóvel já identificou o problema e utiliza novos sensores.