



Boletim Informativo

Opel Corsa-D Ano de fabrico a partir de 2007 Todos os modelos

Luz de aviso ABS ativada Código de erro C0035 ou C0040 registado no módulo de comando

Se nos veículos supracitados estiver registado o código de erro C0035 "Sensor da rotação da roda dianteira esquerda" ou C0040 "Sensor da rotação da roda dianteira direita", este pode dever-se a sujidade no anel do sensor do ABS.

Neste caso, devem ser realizados os seguintes trabalhos, antes de substituir o sensor.

- Desmontar o sensor ABS
- Controlar o sensor, através da abertura no eixo da roda, relativamente a massa lubrificante ou partículas de sujidade
- Se necessário, limpar o anel do sensor do ABS com um cotonete embebido em produto de limpeza para travões
- Secar os componentes com ar comprimido

Verificar seguidamente no anel do sensor, se a limpeza atingiu os resultados pretendidos.