



Boletim Informativo

Opel

Corsa D

Ano de fabrico: 2007 até 2010

Todos os modelos com travões de tambor

Não é possível destravar o travão de tambor se o veículo tiver sido estacionado durante um tempo prolongado com o travão de mão acionado.

Se o erro supracitado for reclamado, este pode dever-se a corrosão entre o calço do travão e o travão de tambor. Neste caso deve-se controlar o tambor relativamente a eventuais danos e proceder eventualmente à sua reparação.

Se os calços dos travões forem substituídos no âmbito da reparação, deve ter-se atenção ao seguinte.

O fabricante automóvel utiliza, consoante o modelo, calços de travões modificados, de modo a melhorar a qualidade.

Calço de travão 203 x 38mm – Referência OE 93168956

Calço de travão 228 x 40mm – Referência OE 93169957

Atribuição do artigo OE – Hella Pagid

93168956 = jogo de maxilas de travão 8DB 355 002-961 / H9855

Alternativa = Shoe Kit 8DB 355 003-511 / Q1190

Shoe Kit Pro 8DB 355 005-181 / R1309

93168957 = jogo de maxilas de travão 8DB 355 002-971 / H9860

Alternativa = Shoe Kit 8DB 355 005-131 / R1303

Shoe Kit Pro 8DB 355 005-191 / R1310