



Boletim Informativo

Opel Corsa-D


Ano de construção 2007

Motor: Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ

Travões dianteiros Chiadeira durante a travagem

Se não tiver sido possível atribuir o sintoma supracitado a nenhum dano visível no travão da roda, uma possível causa para o ruído pode ser um desacoplamento insuficiente entre o calço do travão e a pinça do travão. Para aumentar os níveis de conforto, o fabricante automóvel instalou no êmbolo (a) da pinça do travão as chamadas "Piston Caps".

Em caso de uma reclamação deve-se proceder ao controlo das mesmas e eventualmente substituí-las. Se estas reclamações surgirem em veículos sem "Piston Caps", é possível proceder à instalação complementar das mesmas.

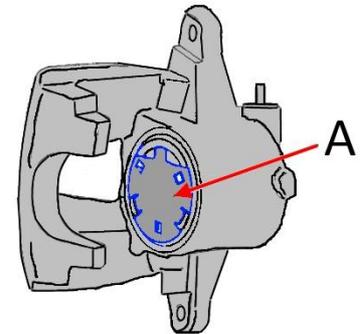


Aviso

As "Piston Caps" (B) complementares foram incluídas na produção a partir do seguinte n.º de chassis.

Eisenach: W0L0SDL0876108784

Saragoça: W0L0SDL6874284654

Ref. da peça sobressalente "Piston Cap": Opel 93169307

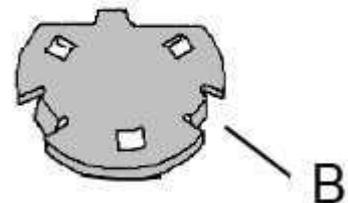

Observe neste resumo as indicações de manutenção e reparação do fabricante do veículo.