



Boletim Informativo

Volkswagen Bora Modelo: 2,0i Variant Ano de construção: 2002-2005 Todos os modelos com ABS

A luz de aviso ABS brilha Código de erro: 1486 Diagnóstico de funcionamento do sistema ativado

Se o erro supracitado for detetado, em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o módulo de comando ABS/ESP executa automaticamente um diagnóstico do funcionamento. Durante este diagnóstico são testados o sensor da aceleração transversal, o sensor de pressão e o sensor da aceleração longitudinal. Uma possível causa do erro pode dever-se a uma reparação efetuada recentemente ou a um erro de plausibilidade dos sinais dos sensores. Neste caso deve-se realizar um ajuste base.

Ajuste base

Realizar um ajuste base

1. Ligar o motor
2. Premir fortemente o pedal do travão, até a luz de aviso do ABS/ESP brilhar. Durante este procedimento deve ser produzida uma pressão de travagem de, pelo menos, 30 bar.
3. Realizar uma prova de estrada, de máx. 50 segundos, a uma velocidade entre 15 - 30 km/h e prescrever uma curva, durante a qual o volante é rodado, pelo menos, 90 graus.
4. As lâmpadas de controlo devem estar apagadas.
5. Ajuste base concluído.

O erro é automaticamente apagado após o ajuste base.

O sistema de ABS/ESP não pode entrar em ação durante a prova de estrada!

Aviso

Esta informação também pode ser aplicada a outros modelos da marca, com a mesma tipologia de erro.



Boletim Informativo
