



# Boletim Informativo


## Volkswagen Modelo: Golf V Plus Código do motor: BLF Ano de fabrico: 2005-2009

**A luz de aviso ABS/ESP brilha  
Código de erro: 1435**

### **Sensor da pressão de travagem 1G201**

Se o erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma falha no sensor de pressão do óleo dos travões.

O sensor de pressão deteta a pressão de travagem no sistema hidráulico e transmite o valor para o módulo de comando. Um erro na interpretação do sinal origina um registo de erro no módulo de comando. Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no sensor, deve-se verificar primeiro os parâmetros. O valor nominal deve ser de 0 bar, quando o travão não é acionado. O sensor deve ser substituído, se os valores (figura) forem diferentes.

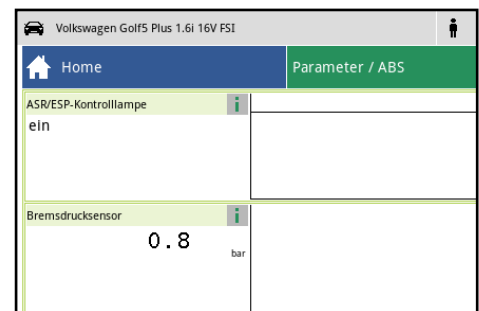

### **Aviso de reparação**

O sensor de pressão está integrado na unidade hidráulica ABS.

O fabricante automóvel disponibiliza um kit de reparação para a unidade hidráulica de ABS.

### **Aviso**

Esta informação também pode ser aplicada a outros modelos, com sistemas ABS do mesmo tipo.