



Alfa Romeo Spider Ano modelo de 2001 até 2003

Luz de controlo do airbag acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser a ficha do esticador do cinto. Devido às elevadas resistências de contacto nas fichas múltiplas dos esticadores dos cintos é provocada a avaria acima referida. Em caso de alteração da posição do banco, a ficha é esticada e sujeita a tracção. Devido a uma instalação defeituosa e a uma fixação incorrecta do chicote de fios, a ficha solta-se e o contacto eléctrico é interrompido.

Visto tratar-se do sistema de airbag devem ser respeitadas as prescrições de segurança subjacentes.

Neste caso proceder da mesma maneira nos dois assentos:

- Desligar a ignição.
- Verificar e, eventualmente, reparar a ficha (contactos) quanto a possíveis defeitos.
- Fixar a cablagem e a ficha múltipla com agrupadores de cabos na armação do assento, de modo a impedir uma nova interrupção.
- Por fim apagar a memória de avarias.