




Alfa Romeo Spider com motor de 2,0 l

O motor funciona de forma irregular e/ou apresenta falhas de ignição.

Caso sejam apresentadas reclamações relacionadas com um funcionamento irregular do motor e/ou falhas de ignição, é possível que a origem do problema resida na existência de um cabo de ligação à bobina de ignição danificado. Neste caso, o cabo de alimentação de tensão da bobina de ignição é trilhado pela cobertura de plástico e, conseqüentemente, danificado. Para eliminar a falha é necessário proceder à reparação do respectivo cabo danificado. Para que não voltem a ocorrer tais danos, o cabo deverá ser montado de forma a evitar que possa ser esmagado. Poderá, eventualmente, ser necessário chanfrar a cobertura de plástico.



Cobertura

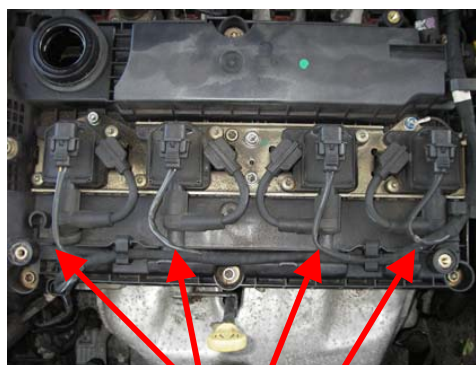

Alimentação de tensão



Cabo danificado