



Audi A3 a partir de 1997

O motor de arranque continua a funcionar após o arranque, não é possível rodar o interruptor de ignição/arranque para trás.

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que após o arranque não é possível rodar o interruptor de ignição/arranque para trás e simultaneamente o motor de arranque continua em funcionamento, a causa poderá ser uma avaria do interruptor de ignição/arranque. Devido à quebra da roda de comutação do interruptor de ignição/arranque, a fechadura de ignição bloqueia na posição de arranque e não permite ser rodada para trás.

Para eliminar a falha, é necessário substituir o interruptor de ignição/arranque e verificar o motor de arranque. Caso esteja danificado, é necessário substituí-lo.