



Audi A6, todos os modelos Ano de construção 1997-2004

O motor não arranca

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser um dano no conjunto de cabos do imobilizador electrónico. Adicionalmente pode estar registada a avaria "sinal da bobina de recepção ou chave de intensidade insuficiente". O conjunto de cabos pode ter sido montado de fábrica, de modo que o revestimento da coluna de direcção danifique alguns cabos do conjunto de cabos. Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desmontar o revestimento da coluna de direcção.
- Controlar o conjunto de cabos relativamente a danos (ver Fig. / ruptura do cabo, etc.) e, se necessário, reparar.
- Após a reparação deve-se instalar o conjunto de cabos de modo que este não volte a ser danificado.

