



BMW da série 5 (E39) Todos os modelos até 01.11.2002

Potência insuficiente

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser uma bobina de ignição avariada. Além disso, são memorizados diversos códigos de avaria e a luz de controlo do motor acende. Outras possíveis queixas podem ser falhas de ignição. Neste caso as bobinas de ignição devem ser controladas. Se o veículo estiver equipado com bobinas de ignição da marca Bremi é necessário verificar a data de produção. A data de produção é indicada na cabeça da bobina. Os últimos quatro dígitos indicam a data de produção (ver Fig.). Se as bobinas tiverem sido produzidas antes da semana 42 de 2002, estas devem ser substituídas.

