



Berlina BMW E36

Avaria das luzes de matrícula, das luzes do porta-bagagens e avaria parcial do sistema de fecho central.

Se houver reclamações nestes veículos relativas ao não funcionamento das luzes de matrícula, das luzes do porta-bagagens e à avaria parcial do sistema de fecho central, uma causa possível poderá ser um cabo danificado na zona do amortecedor esquerdo da tampa do porta-bagagens (Figuras). Se a avaria for o cabo danificado, poderá ser resolvido, procedendo-se à montagem de uma cablagem nova ou à reparação do cabo danificado. No decorrer da produção o revestimento do cabo, de plástico duro, passou a ser substituído por um revestimento flexível. Os veículos afectados são geralmente veículos antigos com o revestimento de plástico duro.

Nota:

Os cabos de reparação originais são fornecidos com o equipamento "Sistema de fecho central". Nos veículos sem sistema de fecho central os cabos não necessários devem ser isolados e novamente ligados. Nos veículos sem indicador de controlo, o condutor cinzento/preto/amarelo (luz de matrícula, lado direito) tem de ser ligado ao condutor cinzento/preto da cablagem do veículo.

