



## **BMW E 36**

### **Todos os modelos Compact e Touring**

#### **Indicação errada no autocolante da caixa de fusíveis.**

Nestes veículos existe a possibilidade de um autocolante na caixa de fusíveis indicar um valor errado para o fusível nº 3 (sistema de limpeza dos faróis, limpa-vidros traseiro). O sistema requer um fusível de 30 A, enquanto que o autocolante indica um fusível de 15 A. Se, erradamente, for montado um fusível de 15 A, este fusível irá trabalhar no limite máximo da sua capacidade, se todos os consumidores estiverem activados, o que eventualmente provocará que este queime.

Em caso de reparação tem que ser novamente montado um fusível de 30 A e, no autocolante referente ao fusível nº 3, deve ser corrigido o valor com um marcador resistente à água.