



## **BMW E 36** **Com motor M 52 fabricado até 06/1997**

### **Ruído de pancadas no habitáculo.**

Se nestes veículos surgirem queixas referentes à existência de um ruído de pancadas que é audível no habitáculo, um possível motivo é a válvula do respiradouro do depósito. A válvula está montada na cúpula do amortecedor dianteiro esquerdo. O ruído é provocado pelo funcionamento da válvula do respiradouro do depósito e é audível no interior do veículo através da transmissão do ruído pela estrutura. Para eliminar o ruído é necessário modificar o local de instalação da válvula do respiradouro a partir do depósito para a cúpula do amortecedor, até ao tubo de aspiração. Com um kit de adaptação é possível montar a válvula no tubo de aspiração.