



BMW

Todos os modelos com tejadilho

Ano de construção 1994 - 2004

Avaria da "função de toque" do tejadilho.

Se, nestes veículos, for relatado que a função de toque do tejadilho não funciona, uma possível causa pode ser uma interrupção da alimentação da corrente, por ex., após a desconexão e conexão da bateria. Para eliminar a avaria é necessário voltar a programar a função de toque. Para tal proceder do seguinte modo:

- Ligar a ignição
- Accionar o interruptor do tejadilho na direcção "levantar ou erigir" e manter nessa posição.
- Após alcançar a posição final, continuar a premir o interruptor durante mais 20 segundos.
- Se a programação for bem sucedida, esta é confirmada por uma leve elevação do tejadilho.