



BMW E 31/ 32/34/36 **Todos os modelos**

Funcionamento defeituoso do sistema dos piscas.

Se, nestes veículos, houver reclamações relativas à ligação automática do sistema dos piscas de emergência durante 10 segundos, à duplicação da frequência de intermitência, à ligação permanente das luzes dos piscas quando o veículo é ligado ou à falha completa do sistema dos piscas, uma causa possível pode residir numa avaria do sensor do sistema dos piscas de emergência. No caso de mudanças rápidas de temperatura, pode formar-se água condensada no sensor do sistema dos piscas de emergência, provocando um curto-circuito no sistema electrónico.

Para a eliminação da falha é necessário substituir o sensor do sistema dos piscas de emergência.

Número de artigo Hella para todos os modelos referidos:

Veículos sem acoplamento de reboque: 4DB 006 716-031

Veículos com acoplamento de reboque: 4DM 009 103-011

