



BMW

Todos os modelos com motor a gasolina até ao ano de construção 11 / 2002

Falhas de ignição no motor e perda de potência, iluminação da luz de controlo do motor.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor tem falhas de ignição e perdas de potência e que a luz de controlo do motor acende, uma causa possível é uma bobina de ignição com defeito.

Este defeito afecta todos os veículos com bobinas de ignição da firma Bremi. Para eliminar a falha é necessário substituir todas as bobinas de ignição com uma data de produção anterior a 11 / 2002.

A data de produção está impressa na parte superior da bobina de ignição. O últimos quatro dígitos indicam a semana e o ano de produção.

