



## ***Citroen***

### ***Berlingo I e II***

#### ***Ano de fabrico: 2005 até 2011***

#### ***Todos os modelos com aparelho de comando multifuncional***

#### **As luzes de controlo acendem**

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa poderá ser humidade. No canto superior direito do para-brisas (colagem com a carroçaria) podem ocorrer falhas de estanqueidade. Consequentemente pode entrar água na parte dianteira do vão dos pés. A água infiltra-se na cablagem principal (junto da chapa de proteção) no aparelho de comando multifuncional, dando origem à reclamação supracitada. Neste caso é necessário vedar o vidro. Além disso, deve secar-se a cablagem e controlá-la relativamente a possíveis danos (corrosão). De seguida verificar e eventualmente limpar o conector de encaixe no aparelho de comando. Se estes trabalhos não resolverem o problema deve-se proceder à substituição do aparelho de comando.