



Citroen

Saxo

Ano de construção de 1996 até 2003

Todas as viaturas

Luz de controlo do airbag acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser uma elevada resistência na ficha múltipla do esticador do cinto do sistema SRS. Estas fichas encontram-se na parte inferior dos bancos dianteiros. Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desligar a ignição.
- Desligar o cabo de massa da bateria e aguardar 10 minutos até os condensadores descarregarem.
- Cortar as ligações da ficha múltipla e remover os corpos dos conectores fêmea, bem como, as caixas dos interruptores dos cabos.
- Isolar as extremidades dos cabos num comprimento de 10 mm.
- Ligar as extremidades dos cabos com conectores isolados (referência Hella: 8KW 732 579-003).
- Voltar a instalar e fixar os cabos correctamente.
- Ligar a bateria.
- Apagar a memória de avarias.
- Verificar se a lâmpada de controlo do airbag apagou.