



Citroën XM (Y4)

Luz do travão sem funcionamento/ Interruptor da luz do travão avariado

Nas viaturas acima referidas, sem ABS, é provocada a avaria das luzes do travão devido a um interruptor da luz do travão com defeito. O interruptor da luz do travão (figura) está montado no pedal do travão numa caixa de plástico. A parte superior (no assento da borracha do pedal) está assente sobre um dispositivo de mola, o qual acciona o interruptor com um pequeno pino de plástico. Visto que o interruptor é responsável pelo accionamento da totalidade da corrente das luzes do travão, este pode queimar em situações de sobrecarga (especialmente em veículos com serviço de reboque). A carbonização do pino reduz a sua função de accionamento. Neste caso substituir o interruptor.

