



Citroen Xsara Picasso Com motor a diesel 2,0l HDI

Baixa potência e fumo negro.

Se, relativamente a estes veículos for reclamado que o motor não apresenta qualquer potência e que existe uma forte geração de fumo negro, o problema poderá residir na existência de uma mangueira solta. Neste caso, foi afectada a ligação entre o turbocompressor e a tubagem de ar. A ligação é efectuada através de uma luva de borracha. Esta luva de borracha fica solta à saída do turbocompressor, o que provoca um défice de ar na preparação da mistura. Para eliminar a falha, é necessário montar uma luva de borracha nova, mais comprida. Ao mesmo tempo, é necessário remover o batente da luva de borracha no tubo de ar, a fim de assegurar que a luva possa ser suficientemente empurrada sobre o mesmo. Além disso, para esta nova luva de borracha deverão ser substituídas também as braçadeiras de fixação.